


OPERATING INSTRUCTIONS MODEL 2709B DIGITAL MULTIMETER

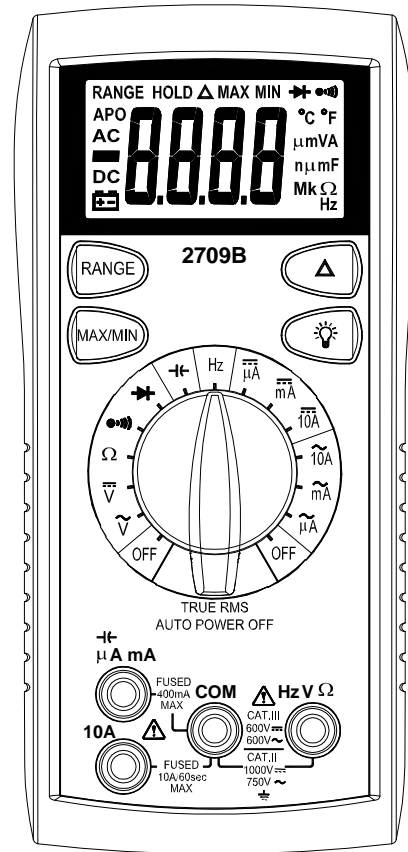

SAFETY INFORMATION

The following safety information must be observed to ensure maximum personal safety during the operation at this meter:

Use the meter only as specified in this manual or the protection provided by the meter might be impaired.

Test the meter on a known voltage before using it to determine if hazardous voltage is present.

Do not use the meter if the meter or test leads look damaged, or if you suspect that the meter is not operating properly.

Never ground yourself when taking electrical measurements. Do not touch exposed metal pipes, outlets, fixtures, etc., which might be at ground potential. Keep your body isolated from ground by using dry clothing, rubber shoes, rubber mats, or any approved insulating material.

Turn off power to the circuit under test before cutting, unsoldering, or breaking the circuit. Small amounts of current can be dangerous.

Use caution when working above 60V dc or 30V ac rms. Such voltages pose a shock hazard.

When using the probes, keep your fingers behind the finger guards on the probes.

Measuring voltage which exceeds the limits of the multimeter may damage the meter and expose the operator to a shock hazard. Always recognize the meter voltage limits as stated on the front of the meter.

SPECIFICATIONS

Display: 3½ digit liquid crystal display (LCD) with a maximum reading of 6600.

Polarity: Automatic, positive implied, negative polarity indication.

Overrange: (OL) or (-OL) is displayed.

Zero: Automatic.

Low battery indication: The "⚡" is displayed when the battery voltage drops below the operating level.

Measurement rate: 2 times per second, nominal.

Auto power off: Approx. 30 minutes.

Operating environment: 0°C to 50°C at < 70% relative humidity.

Storage temperature: -20°C to 60°C, 0 to 80% relative humidity.

Accuracy: Stated accuracy at 23°C ±5°C, < 75% relative humidity.

Temperature Coefficient: 0.1 x (specified accuracy) per °C. (°C to 18°C, 28°C to 50°C).

Altitude: 6561.7 feet (2000m).

Power: Single standard 9-volt battery, NEDA 1604, JIS 006P, IEC 6F22.

Battery life: 150 hours typical with carbon-zinc.

Dimensions: 165mm (H) x78mm (W) x42.5mm (D).

Weight: Approx. 10.0 oz. (285g) including holster.

Accessories: One set test leads, one spare fuse, 9V battery (installed), and Operating Instructions.

DC VOLTS

Ranges: 660mV, 6.6V, 66V, 660V, 1000V

Resolution: 0.1mV

Accuracy: ± (0.5 % rdg + 2 dgts)

Input impedance: 660mV: >100MΩ; 6.6V: 10MΩ; 66V ~ 1000V: 9.1MΩ

Overload protection: 1000VDC or 750VAC rms

AC VOLTS (TRUE RMS) (50Hz - 500Hz)

Ranges: 660mV, 6.6V, 66V, 660V, 750V

Resolution: 0.1mV

Accuracy: ± (1.5% rdg + 8 dgts) 50 ~60Hz on 660mV range

± (1.5% rdg + 8 dgts) on 6.6V to 660V ranges

± (2.0% rdg + 8 dgts) on 750V range

Crest factor: ≤3

Input impedance: 660mV: >100MΩ; 6.6V: 10MΩ; 66V ~ 750V: 9.1MΩ

Overload protection: 1000VDC or 750VAC rms

CURRENT

Ranges: 660uA, 6600uA, 66mA, 400mA, 10A

Resolution: 0.1uA

DC accuracy:

± (1.5% rdg + 2 dgts) on 660uA to 400mA ranges

± (3.0% rdg + 3 dgts) on 10A range

AC accuracy: (TRUE RMS) (50Hz ~ 500Hz)

± (2.0% rdg + 10 dgts) on 660uA to 400mA ranges

± (3.5% rdg + 10 dgts) on 10A range

Crest factor: ≤3

Voltage burden: 0.4V on 660uA, 66mA, 10A ranges

2V on 6600uA, 400mA ranges

Input protection: 0.5A/500V fast blow ceramic fuse

10A/600V fast blow ceramic fuse

10A Input: 10A for 60 seconds maximum followed

by a 10 minute cooling period

RESISTANCE

Ranges: 660Ω, 6.6kΩ, 66kΩ, 660kΩ, 6.6MΩ, 66MΩ

Resolution: 0.1Ω

Accuracy:

± (1.2% rdg + 5dgts) on 660Ω to 660kΩ ranges

± (2.0% rdg + 5 dgt) on 6.6MΩ range

± (3.5% rdg + 5 dgt) on 66MΩ range

Open circuit volts: -0.45Vdc (-1.2Vdc on 660Ω range)

Overload protection: 500VDC or AC rms

CAPACITANCE

Ranges: 6.6nF, 66nF, 660nF, 6.6uF, 66uF, 660uF, 6.6mF, 66mF

Resolution: 1PF

Accuracy:

± (3.0% rdg + 30 dgts) on 6.6nF range

± (3.0% rdg + 5 dgts) on 66nF to 660uF ranges

± (5.0% rdg + 20 dgts) on 6.6mF, 66mF ranges

Overload protection: 500VDC or AC rms

FREQUENCY

Ranges: 660Hz, 6.6k, 66k, 660k, 6.6M, 66MHz

Resolution: 0.1Hz

Accuracy: ± (0.1% rdg + 3 dgts)

Sensitivity: 10Hz ~ 6.6MHz: >2.5V rms, 6.6MHz

~ 66MHz: >2.5V rms <5V rms

Minimum pulse width: > 25ns

Duty cycle limits: > 30% and < 70%

Overload protection: 500VDC or AC rms

DIODE TEST

Test current: 1.2mA (approximate)

Accuracy: ±(3.0% rdg + 3 dgts)

Resolution: 1mV

Audible indication: <0.03V

Open circuit volts: 3.5Vdc typical

Overload protection: 500VDC or AC rms

CONTINUITY

Audible indication: Less than 30Ω

Response time: 100ms

Overload protection: 500VDC or AC rms

OPERATION

Before taking any measurements, read the Safety Information Section. Always examine the instrument for damage, contamination (excessive dirt, grease, etc.) and defects. Examine the test leads for cracked or frayed insulation. If any abnormal conditions exist do not attempt to make any measurements.

Input Warning Beeper

The meter has a beeper that warns the user when the test lead is in the current jack while the meter is switched to make a voltage measurement. Another safety feature to protect the meter and you.

MAX / MIN

The "MAX" displays the maximum value of measurements. The "MIN" displays the minimum value of measurements. The "MAX/MIN" appears and flashes in the LCD to display the value that is being measured now. After finishing the measurement, press MAX/MIN button for more than 2 seconds to exit.

Relative Δ

Press (Δ) button to enter the Relative mode. The (Δ) annunciator is displayed, and residual value on the display is subtracted and stored as a reference value. In the Relative mode, the value shown on the display is always the difference between the stored reference value and the present reading. Press (Δ) button again to exit the relative mode.

Backlight

Press the ☼ button to activate the backlight for approximately 60 second.

Manually Selecting Range

The meter also has a manual range mode. In manual range, you select and lock the meter in a range. To manually select a range: Press [RANGE] button to hold the selected range. Subsequently pressing the [RANGE] button will select each range in sequence from the lowest to highest range. Hold the button for 2 seconds to return to the Autorange Mode.

Voltage Measurements

- 1.Connect the red test lead to "VΩ" jack and the black test lead to the "COM" jack.
- 2.Set the Function/Range switch to the desired voltage type (AC or DC) and range. If magnitude of voltage is not known, set switch to the highest range and reduce until a satisfactory reading is obtained.
- 3.Connect the test leads to the device or circuit being measured.
4. For dc, a (-) sign is displayed for negative polarity; positive polarity is implied.

Current Measurements

- 1.Connect the red test lead to the (uA, mA or 10A) jack and the black test lead to the "COM" jack.
- 2.Set the Function/Range switch to the DC or AC ranges.
- 3.Remove power from the circuit under test and open the normal circuit path where the measurement is to be taken. Connect the meter in series with the circuit.
4. Apply power and read the value from the display.

Resistance Measurements

- 1.Set the Function/Range switch to the desired resistance range.
- 2.Reove power from the equipment under test.
- 3.Connect the red test lead to the "VΩ" jack and the black test lead to the "COM" jack.
- 4.Connect the test leads to the points of measurements and read the value from the display.

Diode Tests

- 1.Connect the red test lead to the "VΩ" jack and the black test lead to the "COM" jack.
- 2.Set the Function/Range switch to the "→" position.
- 3.Turn off power to the circuit under test. External voltage across the components causes invalid readings.
- 4.Touch probes to the diode. A forward-voltage drop is about 0.6V (typical for a silicon diode).
- 5.Reverse probes. If the diode is good, "OL" is displayed. If the diode is shorted, "000" or another number is displayed.
6. If the diode is open, "OL" is displayed in both directions.

7. Audible Indication: Less than 0.03V.

Continuity Measurements

- 1.Set the Function switch to the "→" position.
- 2.Turn off power to the circuit under test. External Voltage across the components causes invalid reading.
- 3.Connect the test leads to the two points at which continuity is to be tested. The buzzer will sound if the resistance is less than approximately 30Ω.

Capacitance Measurements

1. Set the Function/Range switch to the desired capacitance range.
- 2.Connect the red test lead to the "VΩ" jack and the black test lead to the "COM" jack.
- 3.Touch the probes to the capacitor. Observe polarity when measuring polarized capacitors.
4. Read the capacitance directly from the display.
5. Discharge the capacitor before taking capacitance measurements.
- 6.When the capacitor to be tested is connected, if "dISC" symbol indicates on LCD, it means there is voltage existing in the tested capacitor and need to be discharged before testing.
- 7.For maximum accuracy, step to the desired range in manual ranging, then press the Relative Δ button to zero out test lead capacitance before the measurement.

Frequency Measurements

1. Set the Function/Range switch to the "Hz" position.
2. Connect the red test lead to the "VΩ" jack and the black test lead to the "COM" jack.
3. Connect the test leads to the point of measurement and read the frequency from the display.

Auto Power Off

1. Auto power off: approx. 30 minutes.
2. After auto power off, press any button to restart the meter, and the reading of measurement will be maintained in the display.

Cancellation of Auto Power Off Feature:

Press and hold the (RANGE) button while rotating function switch from off to any position to turn the meter on. The auto power off feature is disabled.

Note "APO" annunciator is missing from the LCD.

MAINTENANCE

WARNING

Remove test leads before changing battery or fuse or performing any servicing.

Battery Replacement

Power is supplied by a 9 volt battery. (NEDA 1604, IEC 6F22). The "⚡" appears on the LCD display when replacement is needed. To replace the battery, remove the three screws from the back of the meter and lift off the front case. Remove the battery from case bottom.

Fuse Replacement

If no current measurements are possible. Check for a blown overload protection fuse. For access to fuses, remove the three screws from the back of the meter and lift off the front case. Replace F1 only with the original type 0.5A/500V, fast acting ceramic fuse, 6.35x32mm Replace F2 only with the original type 10A/600V, fast acting ceramic fuse, 6.35x25.4mm.

Cleaning

Wipe the case with a damp cloth and mild detergent. Do not use abrasives or solvents. Dirt or moisture in the terminals can affect readings.



Safety: Conforms to IEC61010-1 (EN61010-1), CATII 1000V, CATIII 600V, Class II, Pollution degree 2 Indoor use.

CATII: Is for measurements performed on circuits directly connected to the low-voltage installation.


CAT III: Is for measurements performed in the building installation.

EMC: Conforms to EN61326.

The symbols used on this instrument are:

- ⚠ Caution, refer to accompanying documents
- ☑ Equipment protected throughout by Double insulation (Class II)
- ~ Alternating current
- Direct current
- ⚡ Ground

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO MODELO 2709B MULTIMETRO DIGITAL

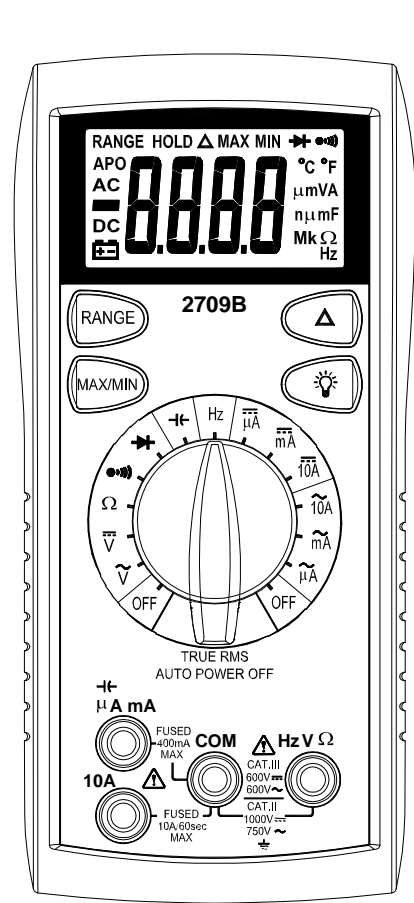

INFORMACION DE SEGURIDAD

La siguiente información relativa a la seguridad deben ser observadas para garantizar la máxima seguridad personal durante la operación de este metro:

Diagrama de un multímetro digital modelo 2709B.

Utilice el medidor sólo como se especifica en este manual o la protección prevista en el metro podría verse afectada.

Diagrama de un multímetro digital modelo 2709B.

Pruebe de que el medidor en un voltaje conocido antes de usarlo para determinar si está presente la tensión peligrosos.

Diagrama de un multímetro digital modelo 2709B.

No utilice el medidor si el medidor o los conductores de prueba parecen dañados, o si sospecha que el medidor no está funcionando correctamente.

Diagrama de un multímetro digital modelo 2709B.

Nunca esté conectado a tierra cuando este tomando mediciones eléctricas. No toque las tuberías de metal expuesto, puntos de venta, accesorios, etc, que podrán estar conectados a tierra. Mantenga su cuerpo aislados de tierra mediante el uso de ropa seca, zapatos de goma, alfombras de caucho, o cualquier material aislante aprobado.

Diagrama de un multímetro digital modelo 2709B.

Apague la potencia al circuito bajo prueba antes de cortar, quitar soldadura, o romper el circuito. Pequeñas cantidades de corriente pueden ser peligrosas.

Diagrama de un multímetro digital modelo 2709B.

Tenga cuidado cuando se trabaja con mas de 60V de CD o 30 V CA rms. Esas tensiones plantean un peligro de choque.

Diagrama de un multímetro digital modelo 2709B.

Al utilizar las sondas, mantenga los dedos detrás del dedo de la mano de los guardias de las sondas.

Diagrama de un multímetro digital modelo 2709B.

La medición de tensión que excede los límites del multímetro puede dañar el medidor y el operador se puede de exponer a un peligro de choque. Siempre reconozca los límites de voltaje en el frente del medidor.


Diagrama de un multímetro digital modelo 2709B.

ESPECIFICACIONES

Pantalla: 3 ¼ dígitos, pantalla de cristal líquido (LCD) con un máximo de lectura de 6600.

Polaridad: Automática, positiva implícita, indicación de polaridad negativa. **Sobre Gama:** (OL) o (-OL) aparece en pantalla.

Cero: Automático.

Indicación de batería baja: El "  " aparece cuando el voltaje de la batería cae por debajo del nivel de funcionamiento.

Tipo de Medición: 2 veces por segundo, nominal.

Apagado automático: aprox. 30 minutos.

Entorno operativo: 0°C a 50°C a <70% de humedad relativa.

Temperatura de almacenamiento: -20°C a 60°C, de 0 a 80% de humedad

relativa.

Precisión: Dicho de precisión a 23°C ± 5°C, <75% de humedad relativa. **Coefficiente de temperatura:** 0,1 x (exactitud especificada) por °C. (°C a 18°C, 28°C a 50C°).

Altitud: 6561,7 pies (2000m).

Potencia: El único estándar de la batería de 9 voltios, NEDA 1604, JIS 006P, IEC 6F22.

La duración de la batería: 150 horas típico con carbono-zinc.

Dimensiones: 165mm (H) x78mm (W) x42.5mm (D).

Peso: aprox. 10,0 oz. (285g) incluyendo funda.

Accesorios: Un conjunto conductores de prueba, un fusible de repuesto, batería de 9V (instalada), y Manual de instrucciones.

VOLTIOS CD

Rangos: 660mV, 6.6V, 66V, 660V, 1000V

Resolución: 0.1mV

Precisión: ± (0.5% lectura + 2dgts)

Impedancia de entrada: 660mV:> 100MΩ; 6.6V: 10MΩ; 66V ~ 1000V:9.1MΩ

Protección de sobrecarga: 1000VCD o 750VCArms

VOLTIOS CA (TRUE RMS)

(50Hz - 500Hz)

Rangos: 660mV, 6.6V, 66V, 660V, 750V

Resolución: 0.1mV

Precisión: ±(1.5% lectura + 8dgts) 50 ~ 60Hz en la gama 660mV

±(1.5% lectura + 8dgts) en 6.6V a 660V
± (2.0% lectura + 8 dgts) en la gama 750V

Factor de cresta: ≤ 3

Impedancia de entrada: 660mV:> 100MΩ; 6.6V: 10MΩ; 66V ~ 750V: 9.1MΩ

Protección de sobrecarga:1000VCD o 750VCA rms

CORRIENT

Rangos: 660uA, 6600uA, 66mA, 400mA, 10A

Resolución: 0.1uA

DC precisión:

±(1.5% lectura + 2dgts) sobre rangos de 660uA a 400mA

±(3.0% lectura + 3dgts) en la gama 10A

Precisión CA: (TRUE RMS) (50Hz ~ 500Hz)

±(2.0% lectura + 10dgts) sobre rangos de 660uA a 400mA

±(3.5% lectura + 10dgts) en la gama 10A

Factor de cresta: ≤ 3

Tensión de carga: 0.4V en 660uA, 66mA, 10A rangos 6600uA sobre 2V, 400mA rangos

Entrada de protección: 0.5A/500V fusible rápido de cerámica, 10A/600V fusible rápido de cerámica

Entrada de 10A: 10A máximo durante 60 segundos seguidos Por 10 minutos en un período de enfriamiento

RESISTENCIA

Rangos: 660Ω, 6.6kΩ, 66kΩ, 660kΩ, 6.6MΩ, 66MΩ

Resolución: 0.1Ω

Precisión:

±(12% lectura + 5dgts) sobre 660Ω a 660kΩ rangos

±(2.0% lectura + 5dgt) en la gama 6.6MΩ

±(3.5% lectura + 5dgt) en la gama 66MΩ

Voltios circuito abierto:-0.45Vcd (-1.2Vcd gama de 660Ω)

Protección de sobrecarga: 500VCD o CA rms

CAPACITANCE

Rangos: 6.6nF, 66nF, 660nF, 6.6uF, 66uF, 660uF, 6.6mF, 66mF

Resolución: 1pF

Precisión:

±(3.0% lectura + 30dgts) en la gama 6.6nF

±(3.0% lectura + 5dgts) sobre 66nF a rangos 660uF

±(5.0% lectura + 20dgts) sobre 6.6mF, 66mF rangos

Protección de sobrecarga: 500VCD o CArms

±(5.0% lectura + 20dgts) sobre 6.6mF, 66mF rangos

Protección de sobrecarga: 500VCD o CArms

FRECUENCIA

Rangos: 660Hz, 6.6k, 66k, 660k, 6.6M, 66MHz

Resolución: 0.1Hz

Precisión: ± (0.1% lectura + 3dgts)

Sensibilidad: 10Hz ~ 6.6MHz:> 2.5V rms, 6.6MHz

66MHz ~:> 2.5V rms <5V rms

Mínimo ancho de pulso:> 25ns

Ciclo de límites:> 30% y <70%

Protección de sobrecarga: 500VCD o CA rms

PRUEBA de DIODO

Corriente de Prueba: 1.2mA (aproximadamente)

Precisión: ± (3.0% lectura + 3dgts)

Resolución: 1mV

Audible indicación: <0.03V

Voltios circuito abierto: 3.5Vcd típico

Protección de sobrecarga: 500VCD o CA rms

CONTINUIDAD

Indicación audible: Menos de 30Ω

Tiempo de respuesta: 100ms

Protección de sobrecarga: 500VCD o CA rms

OPERACIÓN

Antes de tomar cualquier medida, lea la sección de Información sobre Seguridad. Siempre examine el instrumento para para daños, la contaminación (exceso de suciedad, grasa, etc) y defectos. Examine los conductores de prueba para agrietados o rotos aislamiento. Si alguna de la condiciones existe no intente realizar las mediciones.

Entrada zumbador de aviso

El medidor tiene un zumbador que avisa al usuario cuando el conductor de prueba está en el actual jack mientras que el medidor se encuentre conectado a hacer una medición de tensión. Otra característica de seguridad para proteger el medidor y usted.

MAX / MIN

El "MAX" muestra el valor máximo de las mediciones. El "MIN" muestra el valor mínimo de las mediciones. El "MAX / MIN" aparece y parpadea en la pantalla LCD para mostrar el valor que se está midiendo ahora. Después de terminar la medición, pulse MAX / MIN botón durante más de 2 segundos para salir.

Relativo Δ

(Δ) Pulse el botón para entrar en el modo relativo. El anunciador (Δ) se muestra, y un valor residual en la pantalla se resta y se almacena como un valor de referencia. En el modo relativo, el valor que aparece en la pantalla es siempre la diferencia entre el valor de referencia almacenado y de la presente lectura. (Δ) Presione el botón de nuevo para salir del modo relativo.

Luz de Fondo

Pulse el botón para activar la luz de fondo por aproximadamente 60 segundos.

Selección de gama

Seleccionando gama manualmente

El metro también tiene un modo manual de gama. En el manual de gama, que seleccione así como bloquear el medidor en un rango. Para seleccionar manualmente un rango: Pulse el botón [RANGE] para seleccionar el rango apropiado. Posteriormente presione el botón [RANGE] para seleccionará cada serie en secuencia desde el más bajo hasta la más alta gama. Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos para volver a la modalidad de Autorange.

Las mediciones de Voltaje

- Conecte el conductor rojo de prueba a la "V Ω" jack y el conductor negro de prueba a la "COM" jack.
- Seleccione la Función / Rango de cambio al tipo deseado de voltaje (CA o CD) y la variedad. Si la magnitud de la tensión no es conocida, sistemáticamente cambie a una escala mayor y reduzca el rango a una manera satisfactoria hasta que se obtenga la lectura adecuada.
- Conecte los conductores de prueba al dispositivo o circuito con que se mide.
- Para muestra polaridad negativa, un (-) se demuestra; polaridad positiva es implicado.

Las mediciones de Corriente

- Conecte el conductor rojo de prueba a la (tC, mA o 10A) jack y el conductor negro de prueba a la "COM" jack.
- Seleccione la Función / Rango para cambiar de los rangos de CD a CA.
- Elimine el poder del circuito bajo prueba y abra el circuito normal de ruta donde la medición es que se deben tomar. Conecte el medidor en serie con el circuito.
- Aplicar y poder leer el valor de la exhibición.

Las mediciones de Resistencia


- Seleccione la Función / Rango cambiar a la resistencia deseada gama.
- Elimine el poder de los equipos bajo prueba.
- Conecte el conductor rojo de prueba a la "V Ω" jack y el conductor negro de prueba a la "COM" jack.
- Conecte los conductores de prueba a los puntos de medición y lea el valor de la exhibición.

Prueba de Diodo

- Conecte el conductor rojo de prueba a la "V Ω" jack y el conductor negro de prueba a la "COM" jack.
- Seleccione la Función / Rango a al posición de "(diode symbol)".
- Elimine el poder de los equipos bajo prueba. Exteriores voltaje a través de los componentes causas lecturas no válidas.
- Toque las sondas al diodo. Una caída de tensión hacia adelante-es de unos 0.6V (típico para un diodo de silicio).
- Reverse sondas. Si el diodo es bueno, el "OL" se muestra. Si el diodo está e n cortocircuito, "000" u otro número aparece en la pantalla.
- Si el diodo está abierto, el "OL" se muestra en ambas direcciones.
- Indicación audible: Menos de 0.03V.

Las mediciones de Voltaje

Medidas de continuidad

- Seleccione la Función / Rango a al posición de " ).
- Elimine el poder de los equipos bajo prueba. Exteriores voltaje a través de los componentes causas lecturas no válidas.
- Conecte los conductores de prueba a los dos puntos en los que la continuidad es someterse a la prueba. El zumbador sonará si la resistencia es menor a aproximadamente 30 Ω.

Las mediciones de Corriente

- Seleccione la Función / Rango a el rango de capacitancia deseado.
- Conecte el conductor rojo de prueba a la "V Ω" jack y el conductor negro de prueba a la "COM" jack.
- Toque las sondas al condensador. Observe polaridad en la medición de capacitores polarizados.
- Leer la capacitancia directamente de la pantalla.
- Aprobación de la gestión en el condensador antes de tomar mediciones de la capacitancia.
- Cuando el capacitador este bajo prueba, si el símbolo "DISC" aparece en la pantalla, significa que existe un voltaje existente en el capacitador en prueba y deben ser descargados antes de la prueba.
- Para precisión máxima, escoja el rango usando el botón "Range", a continuación, pulse el botón Δ relativo a cero para llevar a cabo la prueba antes de la medición.

Las mediciones de frecuencia

- Establezca la Función / Rango cambiar a la "Hz" posición.
- Conecte el conductor de prueba rojo a la "V Ω" jack y el conductor negro de prueba a la "COM" jack.
- Conectar los conductores de prueba al punto de medida y lea la frecuencia de la pantalla.

Apagado automático

- Apagado automático: aprox. 30 minutos.
- Después de apagado automático, presione cualquier botón para reiniciar el medidor, y la lectura de la medición se mantendrá en la pantalla.

Las mediciones de Capacitancia

- Seleccione la Función / Rango a el rango de capacitancia deseado.
- Conecte el conductor de prueba rojo a la "V Ω" jack y el conductor negro de prueba a la "COM" jack.
- Conectar los conductores de prueba al punto de medida y lea la frecuencia de la pantalla.

Las mediciones de Voltaje

Las mediciones de Corriente


Las mediciones de Resistencia

Las mediciones de Voltaje

Las mediciones de Corriente

ADVERTENCIA
Eliminar conductores de prueba antes de cambiar la batería o fusible o realización de cualquier servicio.

Las mediciones de Voltaje

Reemplazo de baterías
La potencia es suministrada por una batería de 9 voltios. (NEDA 1604, IEC 6F22). El "  " aparece en pantalla, cuando el reemplazo es necesario. Para sustituir la batería, quitar los tres tornillos de la parte posterior del medidor y el ascensor frente a la parte delantera caso. Extraiga la batería caso de la parte inferior.

Reemplazo de fusibles

Si las mediciones actuales no son posibles. Horas de soplado de fusibles de protección de sobrecarga. Para el acceso a los fusibles, quitar los tres tornillos de la parte posterior del medidor y el ascensor frente a la parte delantera caso. Sustituir F1 sólo con el tipo original 0.5A/500V, actuando rápida de fusibles de cerámica, 6.35x32mm. Sustituir F2 sólo con el original 10A/600V tipo, que actúan rápido de fusibles de cerámica, 6.35x25.4mm.

Limpieza

Limpie el caso con un paño húmedo y detergente suave. No utilice productos abrasivos o disolventes. La humedad o la suciedad en los terminales pueden afectar a las lecturas.

Las mediciones de Voltaje

Las mediciones de Corriente

Las mediciones de Resistencia

Las mediciones de Voltaje

Las mediciones de Corriente

Las mediciones de Resistencia

Las mediciones de Voltaje

Las mediciones de Corriente

Las mediciones de Resistencia

Las mediciones de Voltaje

Las mediciones de Corriente

Las mediciones de Resistencia

Las mediciones de Voltaje

Las mediciones de Corriente

Las mediciones de Resistencia

Las mediciones de Voltaje

Las mediciones de Corriente

Las mediciones de Resistencia

Las mediciones de Voltaje

Las mediciones de Corriente



Seguridad: Se ajusta a IEC61010-1 (EN61010-1), CATIII 1000V, CATIII 600 V, clase II, grado de contaminación 2 Salas de uso.

CATII: Es para las mediciones realizadas en los circuitos conectados directamente a la instalación de baja tensión

CAT III: Es para las mediciones realizadas en la construcción de la instalación.

EMC: Se ajusta a EN61326.

Las mediciones de Voltaje

Las mediciones de Corriente

Las mediciones de Resistencia

Las mediciones de Voltaje

Las mediciones de Corriente


Las mediciones de Resistencia

Las mediciones de Voltaje

Las mediciones de Corriente

Las mediciones de Resistencia

Manuel d’utilisation Modèle 2709B Multimètre Numérique 6600 points TRMS

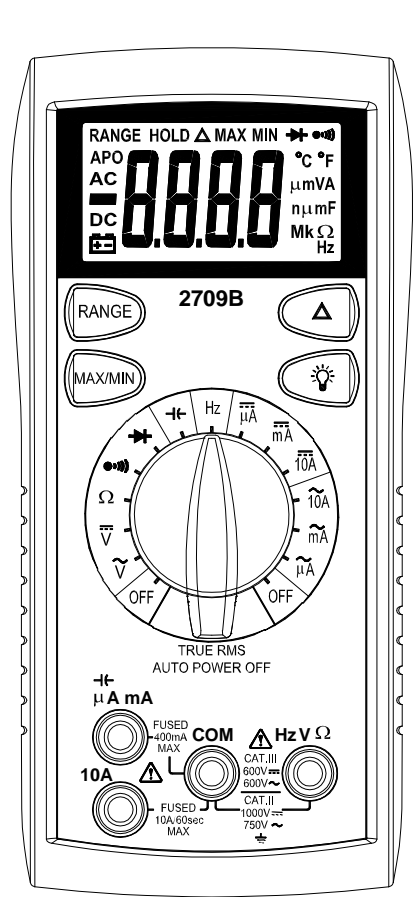

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Les prescriptions de sécurité ci dessous sont à suivre scrupuleusement afin de garantir la sécurité de l'utilisateur.

Sécurité de l'utilisateur

N'utiliser votre appareil que dans le domaine d'utilisation défini dans ce manuel. Dans le cas contraire les protections pourraient être endommagées.

Sécurité de l'utilisateur

Toujours tester votre appareil sur une tension connue avant de l'utiliser pour une mesure de tension.

Sécurité de l'utilisateur

Ne pas utiliser votre appareil o uses cordons vous semblent endommagés.

Sécurité de l'utilisateur

Ne jamais vous mettre à la terre lorsque vous faites des mesures de tension. Ne jamais toucher des parties métalliques qui pourraient être reliées à la terre lors d'une mesure. Dans la mesure du possible, isolez-vous de la terre par des chaussures, vêtements ou gants appropriés.

Sécurité de l'utilisateur

Pensez à couper le courant avant d’ouvrir un circuit ou d’intervenir sur celui-ci. Même un faible potentiel peut être dangereux.

Sécurité de l'utilisateur

Prenez toutes les précautions nécessaires lorsque vous intervenez sur des tensions supérieures à 60V DC ou 30V AC eff.

Sécurité de l'utilisateur

Lorsque vous utilisez des pointes de touche, ne jamais mettre les doigts au delà des anneaux de garde.

Sécurité de l'utilisateur

Mesurer des tensions ou grandeurs au delà des limites de l'appareil peut endommager les protections, endommager votre appareil et mettre en danger la sécurité de l'utilisateur. Assurez vous de connaître les limites de votre appareil, avant utilisation.

SPECIFICATIONS

Affichage: 3 3/4 digits (LCD) avec un affichage de 6600 maximum
Polarité: Automatique, avec indication du signe moins.
Dépassement: (OL) ou (-OL) est affiché.
Zéro: Automatique.

Indication de pile usée: le symbole "  "est affiché lorsque la pile est usée et qu'il faut la remplacer.

Cadence de mesure: 2 fois/s (typique)

Arrêt automatique: après environ 30 minutes.

Température de fonctionnement: 0°C à 50°C avec HR < 70%.

Température de stockage: -20°C à 60°C, HR de 0 à 80%.

Précision: donnée à 23°C ±5°C, HR < 75%.

Coefficient de température: 0.1 x (précision) par °C. (°C < 18°C, et de 28°C à 50°C).

Altitude: utilisation jusqu'à 2000m.

Alimentation: pile 9 V type NEDA 1604, JIS 006P, IEC 6F22.

Autonomie: 150 heures typique.

Dimensions: 165mm (H) x 78mm (W) x 42.5mm (D).

Masse: environ 285g avec gaine

Accessoires: jeu de cordons, fusible de rechange, pile (9V) installée, manuel.

TENSIONS DC

Gammes: 660mV, 6.6V, 66V, 660V, 1000V

Résolution: 0.1mV

Précision: ± (0 . 5 % r d g + 2 d g t s)

Impédance d'entrée: 660mV: >100MΩ; 6.6V:10MΩ; 66V ~ 1000V: 9.1MΩ

Protection: 1000VDC ou 750VAC eff.

Sécurité de l'utilisateur

TENSIONS AC (TRUE RMS) (50Hz - 500Hz)

Gammes: 660mV, 6.6V, 66V, 660V, 750V

Résolution: 0.1mV

Précision: ± (1.5% + 8 dgts) 50 ~60Hz sur gamme 660mV

± (1.5% + 8 dgts) sur 6.6V et 660V

± (2.0% rdg + 8 dgts) sur 750V

Facteur de crête: ≤3

Impédance d'entrée: 660mV: >100MΩ; 6.6V:10MΩ; 66V ~ 750V:9.1MΩ

Protection: 1000VDC ou 750VAC eff.

Sécurité de l'utilisateur

COURANTS AC ET DC

Gammes: 660uA, 6600uA, 66mA, 400mA, 10A

Résolution: 0.1uA

Précision en DC:

± (1.5% + 2 dgts) de 660µA à 400mA

± (3.0% + 3 dgts) sur 10A

Précision en AC: (TRUE RMS) (50Hz ~ 500Hz)

± (2.0% + 10 dgts) de 660µA à 400mA

± (3.5% + 10 dgts) sur 10A

Crest factor: ≤3

Chute de tension: 0.4V sur 660µA, 66mA, 10A

2V sur 6600uA et 400mA

Protection: fusible F0.5A/500V (céramique rapide)

Fusible F10A/600V (céramique rapide)

Entrée 10A: 10A pendant 60 secondes maximum suivi d'une période sans courant de 10minutes minimum

RESISTANCE

Gammes: 660Ω, 6.6kΩ, 66kΩ, 660kΩ, 6.6MΩ, 66MΩ

Résolution: 0.1Ω

Précision:

± (1.2% + 5 dgts) de 660Ω à 660kΩ

± (2.0% + 5 dgt) sur 6.6MΩ

± (3.5% + 5 dgt) sur 66MΩ

Tension en circuit ouvert: -0.45Vdc (-1.2Vdc sur 660Ω)

Protection: 500VDC ou AC eff.

Sécurité de l'utilisateur

MESURES DE CAPACITE

Gammes: 6.6nF, 66nF, 660nF, 6.6uF, 66uF, 660uF, 6.6mF, 66mF

Résolution: 1pF

Précision:

± (3.0% + 30 dgts) sur 6.6nF

± (3.0% + 5 dgts) de 66nF à 660uF

± (5.0% + 20 dgts) sur 6.6mF, 66mF

Protection: 500VDC ou AC eff.

Sécurité de l'utilisateur

FREQUENCE

Gammes: 660Hz, 6.6k, 66k, 660k, 6.6M, 66MHz

Résolution: 0.1Hz

Précision: ± (0.1% + 3 dgts)

Sensibilité: 10Hz ~ 6.6MHz: >2.5V eff., 6.6MHz

~ 66MHz: >2.5V rms <5V eff.

Largeur d'impulsion mini: > 25ns

Rapport cyclique mini: > 30% et < 70%

Protection: 500VDC ou AC eff.

TEST DIODE

Courant de test: 1.2mA (typique)

Précision: ±(3.0% + 3 dgts)

Résolution: 1mV

Indication sonore: <0.03V

Tension en circuit ouvert: 3.5Vdc typique

Protection: 500VDC ou AC eff.

Sécurité de l'utilisateur

CONTINUITE

Indication sonore: pour R< 30Ω

Temps de réponse: 100ms

Protection: 500VDC ou AC eff.

Sécurité de l'utilisateur

MISE EN OEUVRE

Avant toute mesure, assurez-vous d’avoir pris connaissance des Prescriptions de Sécurité. Toujours vérifier que l'appareil et ses cordons ne sont pas endommagés. Si vous avez le moindre doute, ne pas effectuer de mesure.

Sécurité de l'utilisateur

Alerte sonore pour cordons mal positionnés

Le multimètre dispose d'une alarme sonore si vous avez un cordon branché dans la borne mA ou A et si le commutateur est sur une mesure de tension. Dans ce cas vérifiez impérativement le branchement.

Sécurité de l'utilisateur

MAX / MIN

Appuyer plusieurs fois sur la touche MAX/MIN: le symbole "MAX" signifie que la valeur MAX est affichée, le symbole MIN signifie que la valeur MIN est affichée. Un affichage de MAX/MIN clignotant indique que la valeur affichée est la valeur courante.

Appuyer plus de 2s pour sortir de la fonction MAX/MIN.


Sécurité de l'utilisateur

Mode RELATIF - Δ

Appuyer sur la touche (Δ) pour activer le mode relatif. Le symbole (Δ) est alors affiché et la valeur mémorisée lors de l'appui est soustraite à la mesure. En mode Relatif, la valeur affichée est toujours la différence entre la valeur mesurée et la valeur de référence mémorisée.. Appuyer de nouveau sur la touche (Δ) pour quitter le mode Relatif.

Sécurité de l'utilisateur

Rétro-éclairage

Appuyer sur  pour avoir un retro-éclairage du LCD pendant environ 60 secondes.

Sécurité de l'utilisateur

Utilisation en gammes manuelles

Le multimètre peut être utilisé en gammes manuelles, ce qui peut être très pratique pour certaines applications. Pour cela: Appuyer sur la touche [RANGE] afin de figer la gamme. D'autres appui sur [RANGE] feront défiler les gammes dans le sens croissant. P our repasser en mode automatique, appuyer sur [RANGE] pendant plus de 2s.

Sécurité de l'utilisateur

Mesures de tension

- Brancher le cordon rouge à la borne "VΩ" et le cordon noir à la borne "COM".
- Positionner le commutateur sur la fonction appropriée DC ou AC.
- Brancher les cordons sur votre application.
- Lire le résultat sur l’afficheur LCD. La polarité est indiquée avec le signe (-) en DC

Sécurité de l'utilisateur

Mesures de courant

- Brancher le cordon rouge à la borne µA/mA ou 10A, et le cordon noir à la borne "COM".
- Positionner le commutateur sur la gamme appropriée en DC ou AC.
- Assurez-vous que le circuit à mesurer est hors tension et branchez vos cordons en série dans ce circuit.
- Mettre sous tension et lire le courant sur l’afficheur LCD

 
Sécurité de l'utilisateur

Mesures de résistance

 
- Positionner le commutateur rotatif sur la fonction Ω
- Assurez-vous que le dispositif à mesurer soit hors tension.
- Brancher le cordon rouge à la borne "VΩ" et le cordon noir à la borne "COM".
- Branchez les cordons à votre application ou tester par contact avec les pointes de touche.

Sécurité de l'utilisateur

Test Diode

- Brancher le cordon rouge à la borne "VΩ" et le cordon noir à la borne "COM".
- Positionner le commutateur sur "  ".
- Assurez-vous que le dispositif à mesurer soit hors tension, afin de ne pas fausser la mesure.
- Tester la diode à l'aide des pointes de touché: le sens passant d'une diode silicium fait apparaître une tension de 0.6V (typique)
- Une diode ouverte ou sens bloqué se traduira par un affichage "OL". Une diode en court-circuit se traduira par un affichage "000" ou proche de 0.
- Remarque: une diode ouverte donne un affichage "OL" dans les 2 sens
- Signal sonore pour une tension < 0.03V.

Test de continuité

- Positionner le commutateur sur 
- Assurez-vous que le dispositif à mesurer soit hors tension, afin de ne pas

fausser la mesure.

3. Branchez les cordons à votre application ou tester par contact avec les pointes de touche. Le buzzer est actif pour R<30 ohms.

Sécurité de l'utilisateur

Mesures de capacité

- Positionner le commutateur sur la gamme désirée (marquage F)
- Brancher le cordon rouge à la borne "F " et le cordon noir à la borne "COM".
- Se brancher aux bornes du condensateur à l'aide des pointes de touche
- Lire la valeur directement sur l’afficheur
- Ne faire les mesures que sur des condensateurs déchargés.
- Si le condensateur mesuré est ouvert ou si celui si est chargé, l’afficheur indiquera "dISC". Il faut vérifier votre composant à tester.
- Pour une meilleure précision sur les gammes basses, il est recommandé d'utiliser le mode Relatif (touche Δ) afin d'éliminer les capacités parasites.

Sécurité de l'utilisateur

Mesures de fréquence

- Positionner le commutateur sur "Hz"
- Brancher le cordon rouge à la borne "VΩ" et le cordon noir à la borne "COM".
- Brancher sur votre application et lire la fréquence sur l’afficheur. Le changement de gamme est automatique.

Sécurité de l'utilisateur

Arrêt automatique

- Après environ 30 minutes.
- Après un arrêt automatique, un appui sur une touché ou une remise en marche par le commutateur permet une remise en fonctionnement normal.

Sécurité de l'utilisateur

Inhibition de l'arrêt automatique:

Appuyer sur la touche (RANGE) à la mise en marche de l'appareil. L'arrêt automatique est alors inhibé.

Remarque : le symbole "APO" n'apparaît plus à l'affichage.

Sécurité de l'utilisateur

 
MAINTENANCE

Sécurité de l'utilisateur

ATTENTION - DANGER
Il est impératif de débrancher les cordons avant toute opération maintenance – Risque de choc électrique.

Sécurité de l'utilisateur

Remplacement de la pile

Votre multimètre utilise une pile 9V. (NEDA 1604, IEC 6F22). Lorsque le symbole "  " apparait à l'affichage il faut remplacer la pile. Assurez-vous d'avoir débranché les cordons. Dévisser le fond de boîtier et remplacer la pile. Revisser le fond de boîtier.

Sécurité de l'utilisateur

Remplacement des fusibles

Si les mesures de courant ne fonctionnent pas, il faut vérifier l'état des fusibles qui assurent la protection de votre multimètre. Assurez-vous d'avoir débranché les cordons. Dévisser le fond de boîtier et vérifier les fusibles :
F1 0.5A/500V, type céramique F (rapide), 6.35x32mm.
F2 10A/600V, type céramique F (rapide), 6.35x25.4mm.
Attention : Ne remplacer les fusibles qu’avec le même type.

Sécurité de l'utilisateur

Nettoyage

Nettoyer périodiquement avec un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de solvants. Saleté et/ou humidité au niveau des douilles peuvent perturber les mesures et donner des indications fausses.

Sécurité de l'utilisateur

Sécurité de l'utilisateur

Sécurité de l'utilisateur

Sécurité de l'utilisateur

Sécurité de l'utilisateur

Sécurité de l'utilisateur

Sécurité: IEC61010-1 (EN61010-1), CATII 1000V, CATIII 600V, Class II, Degré de pollution 2, utilisation à l'intérieur.






CATII / CAT III : se reporter aux normes pour la définition des catégories d'installation

Sécurité de l'utilisateur

EMI: selon EN61326.

Sécurité de l'utilisateur


Symboles utilisés sur l'appareil:

-  Attention – Danger: se référer au manuel
-  Double isolement (Classe II)
-  Courant alternatif
-  Courant continu
-  Terre

BEDIENUNGSANLEITUNG

DIGITAL-MULTIMETER

MODELL 2709B

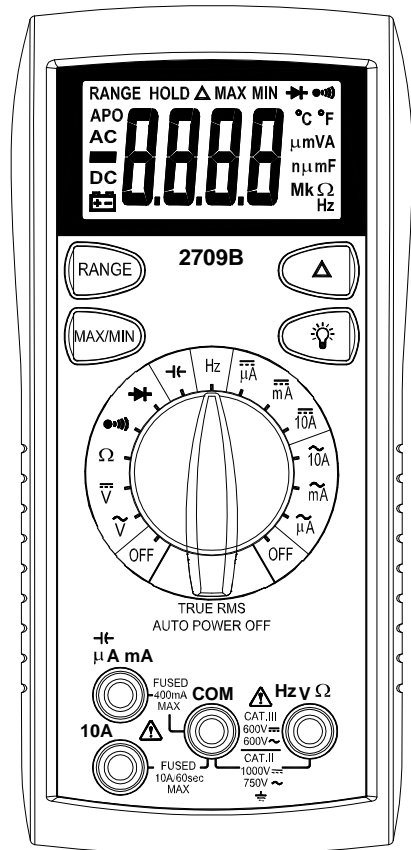

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Um ein Maximum an persönlicher Sicherheit beim Betrieb dieses Multimeters zu gewährleisten, bitte unbedingt folgende Sicherheitshinweise beachten:

Das Gerät nur nach der in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Spezifikation verwenden. Ansonsten können die im Messinstrument vorhandenen Schutzmechanismen außer Kraft gesetzt sein.

Testen Sie das Multimeter zuerst mit einer bekannten Spannung, bevor Sie es dafür verwenden, das Vorhandensein von gefährlichen Spannungen zu überprüfen.

Das Multimeter nicht verwenden, wenn das Instrument oder die Prüfkabel Beschädigungen aufweisen oder wenn Sie den Eindruck haben, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Bei Durchführung elektrischer Messungen keine Erdung zum eigenen Körper herstellen. Niemals offen liegende, blanke Kabel, Ausgänge, Anschlüsse, Vorrichtungen, Halterungen berühren, um jeglichen Kontakt mit Erdpotential zu vermeiden. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Körper von der Erde isoliert bleibt, indem Sie trockene Kleidung, Gummischuhe, Gummimatten oder anderes zugelassenes Isolierungsmaterial verwenden.

Schalten Sie den zu prüfenden Schaltkreis zuerst stromlos, bevor Sie ihn trennen, ablöten oder unterbrechen. Auch geringe Strommengen können gefährlich sein.

Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie mit Spannungen arbeiten, die über 60V Gleichstrom oder 30 V Wechselstrom Effektivwert (rms) liegen. Spannungen in dieser Höhe lösen elektrische Schläge aus.

Beim Umgang mit den Prüfspitzen die Finger bitte stets hinter der Abschirmung des Isoliergriffs halten.

Die Messung von Spannungen, die die Grenzwerte des Multimeters übersteigen, kann das Gerät beschädigen und den Bediener der Gefahr eines Stromschlags aussetzen. Beachten Sie bitte stets die auf der Vorderseite des Geräts angegebenen Spannungsgrenzwerte.

TECHNISCHE DATEN

Display: 3¼-stellige Flüssigkristallanzeige (LCD) mit max. 6600 Zählimpulsen.
Polarität: Automatisch, positive Polarität implizit, negative wird angezeigt.
Bereichsüberschreitung: Anzeige von (OL) oder (-OL).
Null: Automatisch
Indikator bei schwacher Batteriespannung: Sinkt die Batteriespannung unter das Betriebsniveau, wird das Symbol angezeigt.

Messrate: Nennwert 2 Mal pro Sekunde.

Automatische Abschaltung: nach ca. 30 Minuten Inaktivität

Betriebsumgebung: 0°C bis 50°C bei einer relativen Feuchtigkeit < 70%.

Lagertemperatur: -20°C bis 60°C, 0 bis 80% relative Feuchtigkeit.

Genauigkeit: Angaben gelten für 23°C ±5°C und einer relativen Feuchte < 75%.

Temperaturkoeffizient: 0,1 x (spezifizierte Genauigkeit) pro °C. (°C bis 18°C, 28 °C bis 50°C).

Maximale Höhenlage für den Betrieb: 2000 m.

Stromversorgung: 9-Volt-Bockbatterie, Typ NEDA 1604, JIS 006P, IEC 6F22.

Batterielebensdauer: 150 Stunden typisch für Kohle-Zink.

Abmessungen: 165 mm (H) x 78 mm (B) x 42,5 mm (T).

Gewicht: ca. 285 g inkl. Holster.

Zubehör: 1 Satz Prüfkabel, 1 Stk. Ersatzsicherung, 9 V-Batterie (eingelegt) und Bedienungsanleitung.

GLEICHSPANNUNG

Bereiche: 660 mV; 6,6 V; 66 V; 660 V; 1000 V.

Auflösung: 0,1 mV

Genauigkeit: ± (0,5% des Messwerts + 2 Stellen)

Eingangsimpedanz: 660 mV: >100 MΩ; 6,6 V: 10 MΩ; 66 V ~ 1000 V: 9,1 MΩ

Überlastschutz: 1000 VDC oder 750 VAC Effektivwert

WECHSELSPANNUNG (echte Effektivwerte) (50 Hz - 500 Hz)

Bereiche: 660 mV; 6,6 V; 66 V; 660 V; 750 V.

Auflösung: 0,1 mV

Genauigkeit:

± (1,5% des Messwerts + 8 Stellen) 50 ~ 60 Hz im 660 mV-Bereich

± (1,5% des Messwerts + 8 Stellen) in den Bereichen 6,6 V bis 660 V

± (2,0% des Messwerts + 8 Stellen) im 750 V-Bereich

Scheitelfaktor: ≤3

Eingangsimpedanz: 660 mV: >100 MΩ; 6,6 V: 10 MΩ; 66 V ~ 750 V: 9,1 MΩ

Überlastschutz: 1000 VDC oder 750 VAC Effektivwert

STROM

Bereiche: 660 µA, 6600 µA, 66 mA, 400 mA, 10 A

Auflösung: 0,1 µA

Genauigkeit Gleichstrom:

± (1,5% des Messwerts + 2 Stellen) in den Bereichen 660 µA bis 400 mA

± (3,0% des Messwerts + 3 Stellen) im 10 A-Bereich

Genauigkeit Wechselstrom: (echte Effektivwerte) (50 Hz ~ 500 Hz)

± (2,0% des Messwerts + 10 Stellen) in den Bereichen 660 µA bis 400 mA

± (3,5% des Messwerts + 10 Stellen) im 10 A-Bereich

Scheitelfaktor: ≤3

Spannungsbürde: 0,4 V in den Bereichen 660 µA, 66 mA, 10 A

2 V in den Bereichen 6600 µA, 400 mA

Eingangsschutz: Flinke Keramiksicherung 0,5 A / 500 V

Flinke Keramiksicherung 10 A / 600 V

10 A-Eingang: 10 A für 60 Sekunden Maximum gefolgt von einer Abkühlphase von 10 Minuten

WIDERSTAND

Bereiche: 660 Ω, 6,6 kΩ, 66 kΩ, 660 kΩ, 6,6 MΩ, 66 MΩ

Auflösung: 0,1 Ω

Genauigkeit:

± (1,2% des Messwerts + 5 Stellen) in den Bereichen von 660 Ω bis 660 kΩ

± (2,0% des Messwerts + 5 Stellen) im 6,6 MΩ-Bereich

± (3,5% des Messwerts + 5 Stellen) im 6,6 MΩ-Bereich

Leerlaufspannung: -0,45 VDC (-1,2 VDC im Bereich 660 Ω)

Überlastschutz: 500 VDC oder AC Effektivwert

KAPAZITÄT

Bereiche: 6,6 nF, 66 nF, 660 nF, 6,6 µF, 66 µF, 660 µF, 6,6 mF, 66 mF

Auflösung: 1 pF

Genauigkeit:

± (3,0% des Messwerts + 30 Stellen) im 6,6 nF-Bereich

± (3,0% des Messwerts + 5 Stellen) in den Bereichen 66 nF bis 660 µF

± (5,0% des Messwerts + 20 Stellen) in den Bereichen 6,6 mF, 66 mF

Überlastschutz: 500 VDC oder AC Effektivwert

FREQUENZ

Bereiche: 660 Hz, 6,6 kHz, 66 kHz, 660 kHz, 6,6 MHz, 66 MHz

Auflösung: 0,1 Hz

Genauigkeit: ± (0,1% des Messwerts + 3 Stellen)

Empfindlichkeit: 10 Hz ~ 6,6 MHz: >2,5 V eff, 6,6 MHz

~ 66 MHz: >2,5 V eff. <5 V eff.

Minimum Impulsbreite: > 25 ns

Tastverhältnis (Duty Cycle)-Grenzen: > 30% und < 70%

Überlastschutz: 500 VDC oder AC Effektivwert

DIODENTESTS

Prüfstrom: 1,2 mA (ungefähr)

Genauigkeit: ± (3,0% des Messwerts + 3 Stellen)

Auflösung: 1 mV

Signalton bei: <0,03 V

Leerlaufspannung: 3,5 VDC typisch

Überlastschutz: 500 VDC oder AC Effektivwert

DURCHGANGSPRÜFUNG

Signalton bei: unter 30 Ω.

Reaktionszeit: 100 ms

Überlastschutz: 500 VDC oder AC Effektivwert

FUNKTIONSBESCHREIBUNG / BETRIEB

Bevor Sie Messungen durchführen, lesen Sie bitte den Abschnitt Sicherheitsinformationen. Überprüfen Sie das Instrument stets auf Beschädigungen, Schmutz (übermäßige Verschmutzungen, Fett usw.) und Defekte. Überprüfen Sie die Isolierung der Messleitungen auf Risse oder Abnutzungserscheinungen. Das Messgerät auf keinen Fall verwenden, wenn irgendwelche ungewöhnliche Bedingungen vorliegen.

Akustisches Warnsignal bei falscher Buchsenbelegung

Das Messgerät verfügt über einen Summer, der den Benutzer warnt, wenn sich die Messleitung in der Strombuchse befindet und das Gerät zur Spannungsmessung eingestellt ist. Das ist ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal für Ihre Sicherheit und zum Schutz des Geräts.

MAX / MIN

Bei „MAX“ wird der Maximalwert der Messung angezeigt. Bei „MIN“ ist der Minimumwert der Messungen abzulesen. "MAX/MIN" erscheint auf dem LCD und blinkt, um den Wert anzuzeigen, der gerade gemessen wird. Nach Beendigung der Messung drücken Sie die MAX/MIN-Taste länger als 2 Sekunden, um den Modus zu verlassen.

Relativ-Modus – Taste Δ

Um in den Betriebsmodus Relativ Δ zu gelangen, drücken Sie die Taste Δ. Der Indikator Δ wird angezeigt und das auf dem Display angezeigte Ergebnis wird subtrahiert und als Referenzwert gespeichert. Im Betriebsmodus ‚Relativ‘ ist der auf dem Display angezeigte Wert immer die Differenz zwischen dem gespeicherten Referenzwert und dem momentanen Ergebnis. Drücken Sie die Taste Δ erneut, um den Relativ-Modus zu verlassen.

Hintergrundbeleuchtung – Taste ☼

Drücken der Taste ☼ aktiviert für ca. 60 Sekunden die Hintergrundbeleuchtung.

Manuelle Bereichswahl – Taste [Range]

Das Gerät verfügt auch über einen Modus zur manuellen Bereichswahl. Bei der manuellen Bereichswahl wählen Sie den Bereich und legen diesen für die Messungen des Geräts fest. So wählen Sie einen Bereich manuell:

Die Taste [RANGE] drücken, um den ausgewählten Bereich festzulegen. Durch nachfolgendes Drücken der Taste [RANGE] wird nacheinander jeder Bereich vom kleinsten zum größten Bereich ausgewählt. Halten Sie die Taste [RANGE] für 2 Sekunden gedrückt, um in den Modus der automatischen Bereichswahl zurückzukehren.

Spannungsmessungen

- Die rote Messleitung an die Buchse „VΩ“ und die schwarze Messleitung an die Buchse „COM“ anschließen.
- Den Funktions-/Bereichswahlschalter auf den gewünschten Spannungstyp (AC oder DC) und den Bereich einstellen. Ist die Größe der Spannung nicht bekannt, den Schalter auf den größten Bereich einstellen und dann reduzieren, bis ein zufriedenstellender Messwert erreicht ist.
- Die Messleitungen an das zu messende Gerät oder den zu messenden Schaltkreis anschließen.
- Für Gleichspannung (DC) wird für negative Polarität das Zeichen (-) angezeigt; positive Polarität ist implizit.

Strommessungen

- Die rote Messleitung an die Buchse „µA, mA oder 10A“ und die schwarze Messleitung an die Buchse „COM“ anschließen.
- Den Funktions-/Bereichswahlschalter auf den Bereich AC oder DC einstellen.
- Stromversorgung des zu messenden Schaltkreises abschalten und die normale Leiterbahn öffnen, an der die Messung vorgenommen werden soll. Das Multimeter mit dem Schaltkreis in Reihe schalten.
- Den Strom einschalten und den Wert auf dem Display ablesen.

Widerstandsmessungen

- Den Funktions-/Bereichswahlschalter auf den gewünschten Widerstandsbereich einstellen.
- Die Stromquelle des zu messenden Geräts abschalten.
- Die rote Messleitung an die Buchse „VΩ“ und die schwarze Messleitung an die Buchse „COM“ anschließen.
- Die Messleitungen an die Messpunkte anschließen und den Wert vom Display ablesen.

Diodentests

- Die rote Messleitung an die Buchse „VΩ“ und die schwarze Messleitung an die Buchse „COM“ anschließen.
- Den Funktions-/Bereichswahlschalter auf die Position einstellen.
- Die Stromquelle des zu messenden Schaltkreises abschalten. Externe Spannungen um die Komponenten herum führen zu fehlerhaften Messwerten.
- Die Diode mit den Prüfspitzen berühren. Der Vorwärts-Spannungsabfall liegt bei ca. 0,6 V (typisch für eine Silikon-Diode).

5. Prüfspitzen vertauschen. Wenn die Diode in Ordnung ist, wird „OL“ angezeigt. Ist die Diode kurzgeschlossen, wird „000“ oder eine andere Zahl angezeigt.

6. Ist die Diode offen, wird „OL“ in beiden Richtungen angezeigt.

7. Signalton bei: unter 0,03 V.

Durchgangsprüfungen

- Den Funktions-/Bereichswahlschalter auf die Position einstellen.
- Die Stromversorgung des zu messenden Schaltkreises abschalten. Externe Spannungen um die Komponenten herum führen zu einem fehlerhaften Messergebnis.
- Die Messleitungen an die beiden Messpunkte anschließen, an denen der Durchgang zu prüfen ist. Der Summer ertönt, wenn der Widerstand unter einem Wert von ca. 30 Ω liegt.

Kapazitätsmessungen

[Den Kondensator bitte vor der Messung entladen!](#)

- Den Funktions-/Bereichswahlschalter auf den gewünschten Kapazitätsbereich einstellen.
- Die rote Messleitung an die Buchse „VΩ“ und die schwarze Messleitung an die Buchse „COM“ anschließen.
- Den Kondensator mit den Prüfspitzen berühren. Bei der Messung von polarisierten Kondensatoren bitte auf die Polarität achten.
- Die Kapazität direkt auf dem Display ablesen.
- Wird bei Anschluss des zu prüfenden Kondensators auf dem Display das Symbol „dISC“ angezeigt, bedeutet dies, dass im Kondensator Spannung vorhanden ist.
- Für eine maximale Genauigkeit gehen Sie über die manuelle Bereichswahl zum gewünschten Bereich und drücken dann die Taste Δ um vor der Messung die Kapazität der Messleitungen zu eliminieren.

Frequenzmessungen

- Den Funktions-/Bereichswahlschalter auf die Position „Hz“ einstellen.
- Die rote Messleitung an die Buchse „VΩ“ und die schwarze Messleitung an die Buchse „COM“ anschließen.
- Die Messleitungen an die Messpunkte anschließen und den Frequenzwert auf dem Display ablesen.

Automatische Abschaltung

- Automatische Abschaltung: nach ca. 30 Minuten Inaktivität
- Zum Start des Multimeters nach einer automatischen Abschaltung eine beliebige Taste drücken und der Messwert bleibt auf dem Display erhalten.

Automatische Abschaltung deaktivieren:

Die Taste [Range] gedrückt halten und den Funktions-/Bereichswahlschalter von OFF zu einer beliebigen Position drehen, um das Multimeter einzuschalten. Die Funktion der automatischen Abschaltung ist jetzt deaktiviert.

Hinweis: Der Indikator „APO“ (Auto Power Off) wird nicht mehr auf dem Display angezeigt.

WARTUNG

WARNHINWEIS
Vor dem Austausch der Batterie oder der Sicherungen oder anderen Wartungsarbeiten bitte unbedingt die Messleitungen abstecken!

Austausch der Batterie

Das Gerät wird von einer 9 Volt gespeist (NEDA 1604, IEC 6F22). Wenn ein Austausch erforderlich ist, erscheint auf dem Display das Symbol . Zum Batteriewechsel entfernen Sie auf der Rückseite des Geräts die drei Schrauben und nehmen das vordere Gehäuseteil ab. Entnehmen Sie dann die Batterie aus dem Unterteil des Geräts.

Austausch von Sicherungen

Wenn keine Strommessungen möglich sind, überprüfen Sie, ob die Sicherungen für den Überlastschutz defekt sind. Zum Austausch der Sicherungen die drei Schrauben auf der Rückseite des Geräts entfernen und das vordere Gehäuseteil abnehmen. Die Sicherung F1 nur mit einer originalen, flinken Keramik-Sicherung des Typs 0,5 A/500 V, 6,35 x 32 mm und die Sicherung F2 nur mit einer originalen, flinken Keramik-Sicherung des Typs 10 A/600 V, 6,35 x 25,4 mm ersetzen.

Reinigung

Gehäuse mit einem feuchten Tuch und mildem Reiniger abwischen. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden. Schmutz oder Feuchtigkeit an den Klemmen kann zu fehlerhaften Messergebnissen führen.



Sicherheit Erfüllt die Normen IEC61010-1 (EN61010-1), CATII 1000V, CATIII 600V, Klasse II, Verschmutzungsgrad 2 zur Verwendung in Innenräumen.

CATII: Gilt für Messungen an Schaltkreisen, die direkt mit einer Niederspannungseinrichtung verbunden sind.

CAT III: Gilt für Messungen an Geräten in Festinstallationen in Gebäuden.

EMV: Erfüllt die Norm EN61326.

Folgende Symbole finden Sie auf dem Gerät:

- Vorsicht! Bitte Sicherheitshinweise in beiliegenden Dokumenten beachten.
- Gerät durchgängig geschützt durch doppelte Isolierung (Klasse II)
- Wechselstrom
- Gleichstrom
- Erde

Limited One-Year Warranty

B&K Precision warrants to the original purchaser that its products and the component parts thereof, will be free from defects in workmanship and materials for a period of one year from date of purchase from an authorized B&K Precision distributor.

B&K Precision will, without charge, repair or replace, at its option, defective product or component parts. Returned product must be accompanied by proof of the purchase date in the form of a sales receipt.

To obtain warranty coverage in the U.S.A., this product must be registered by completing the warranty registration form on www.bkprecision.com within fifteen (15) days of purchase.

Exclusions: This warranty does not apply in the event of misuse or abuse of the product or as a result of unauthorized alterations or repairs. The warranty is void if the serial number is altered, defaced or removed.

B&K Precision shall not be liable for any consequential damages, including without limitation damages resulting from loss of use. Some states do not allow limitations of incidental or consequential damages. So the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific rights and you may have other rights, which vary from state-to-state.

SERVICE INFORMATION

Warranty Service: Please go to our website, www.bkpreicsion.com & click on the service/repair button to obtain an RMA #. Return the product in the original packaging with proof of purchase to the address below. Clearly state in writing the performance problem and return any leads, probes, connectors and accessories that you are using with the device.

Non-Warranty Service: Please go to our website, www.bkpreicsion.com & click on the service/repair button to obtain an RMA #. Return the product in the original packaging to the address below. Clearly state in writing the performance problem and return any leads, probes, connectors and accessories that you are using with the device. Customers not on open account must include payment in the form of a money order or credit card. For the most current repair charges please visit www.bkprecision.com and click on "service/repair".

Return all merchandise to B&K Precision Corp. with pre-paid shipping. The flat-rate repair charge for Non-Warranty Service does not include return shipping. Return shipping to locations in North American is included for Warranty Service. For overnight shipments and non-North American shipping fees please contact B&K Precision Corp.

B&K Precision Corp.
22820 Savi Ranch Parkway
Yorba Linda, CA 92887
www.bkprecision.com
714-921-9095

Include with the returned instrument your complete return shipping address, contact name, phone number and description of problem.